

A -Inspectieverslag	Einde inspectie: 10/12/2012
2-141-004-1 Identificatienummer	Einde controlewaterpassing: 007/09/12

Benaming kunstwerk: <i>Brug in de N014 en over de Beneden - Nete</i>			
Datum voorlopige oplevering:		Volgnummer:	2454
Beherende dienst bovenbouw:		Inspectienummer:	1
Beherende dienst onderbouw:		Districtnummer:	112
Conclusie controlewaterpassing: <i>Geen opmerkingen</i>			
Frequentie waterpassing: De waterpassing kan beter begonnen worden van de referentieverkenmerken. Evolutie verkenmerken 12 06,			
Extra aandacht voor: 22.02, 22.03, 22.04, 22.05, 22.06			
vak 1: nr vaststelling		22.09, 22.10 en 22.11 zeker opvolgen	
vak 2: code gebrek		vak 4: voorgestelde maatregelen	
vak 3: beoordeling gebrek		vak 5: advies beheercentrum	
		vak 6: evolutie herstelling	

1.	13.01 ; 17.01
2.	15
3.	Betonresten, boomgroei
4.	Alles ruimen, boom rooien
5.	akkoord
6.	

1.	14.01 ; 15.02 ; 16.02 - 16.05 ; 24.01 ; 24.02 ; 50.02
2.	48
3.	Afbrokkelen van de voegen in het metselwerk, scheenmuur en onder de deksteen.
4.	Alle voegen goed loskappen, verwijderen en herstellen vr metselwerk met de cementmortel, onder de deksteen een plastische voegvullingsmassa.
5.	akkoord
6.	

1.	42.02 ; 42.04 ; 42.05 ; 42.06 ; 44.01 ; 44.02 ; 44.10 ; 44.11 ; 44.12 ; 50.03 ; 61.02
2.	23
3.	Brede scheur (> = 0.2 mm), gekrakeleerd scheurenpatroon
4.	Uitslijpen van de scheuren en opvullen/invoegen met PCC mortel
5.	Akkoord, maar beter injecteren met epoxy (dan gebruik van PCC-mortel)
6.	

1.	43.01 ; 43.02 ; 44.03 ; 44.04 ; 44.06 ; 44.07 ; 44.09 ; 44.13 ; 44.14 ; 46.02
2.	24 & 26
3.	Afbrokkelen van het beton met zichtbare wapening
4.	Goed losbikken van de loshangende betonstukken, zorgvuldig verwijderen & herstellen met PCC mortel + anti-corrosiebehandeling van de wapening. (cfr. bijgevoegd art. 601 AOSO Bestektekst)
5.	Akkoord, maar cfr H34 van SB260
6.	

1.	61.01
2.	52
3.	Roestvorming van het oplegtoestel
4.	Ontroesten en een anti-corrosiebehandeling uitvoeren.
5.	Akkoord, cfr H33 van SB260
6.	

1.	71.02
2.	73
3.	Beginnende asfaltuitbrokkelingen id omgeving van de voeg.
4.	Holte tegen de voeg goed recht uifrezen en nadien goed aandrukken met koude KWS asfalt.
5.	akkoord
6.	

1.	72.02 ; 72.03 ; 72.05
2.	71
3.	Opstuikende voetpadtegels + opstuwing asfalt.
4.	De tegels egaliseren met stabilisé - De opstuwing blinde voeg aanwerken tot een geleidelijke overgang.
5.	akkoord
6.	

A -Inspectieverslag

Einde inspectie: 10/12/2012

2-141-004-1 Identificatienummer

Einde controlewaterpassing: 007/09/12

1.	81.02
2.	83
3.	Een los wapenschild.
4.	Het wapenschild terug vastborgen met verscheidene bouten.
5.	Akkoord
6.	

1.	82.01 ; 82.02
2.	83
3.	Een losse, gebroken deksteen.
4.	De deksteen terug vastleggen met PCC mortel, desnoods vernieuwen.
5.	Voeg onder deksteen uitkappen en erna opnieuw opvoegen met plastische voegvullingsmassa
6.	

Beherende dienst
datum opmaak:
de ingenieur

datum verzending:
het afdelingshoofd

07 JAN. 2013

Ir. Laurens Hermans
afdelingshoofd

Beheercentrum
Eindadvies:

-de volgende inspectie is een A-inspectie/mag een C-inspectie zijn

- 42.01, 03: waterdichtheid boven cantilever nagaan en, indien nodig, herstellen
- 15.01: toestand van de voegen nakijken en indien nodig, voegen vervangen

de ir. beheercentrum

verzendingsdatum advies:
de directeur-ingenieur

14 FEB. 2013

ir. Annelies Mangelschots
ingenieur
Expertise Beton en Staal

ir. Paul Meekels
afdelingshoofd