




43.02 Aanzienlijke hoeveelheid beton, weggebroken onderkant dwarsdrager: gehele onderkant. Dwarsdrager bij sonderen: hol-klinkend.

C-D/8
Foto 1



44.01c Horizontale scheur, in schuin vlak tussen langsligger en doorlopend in de einddwarsdrager, aansluitend aan de voorspankabel. ^{B/1 kant C}

Foto 2

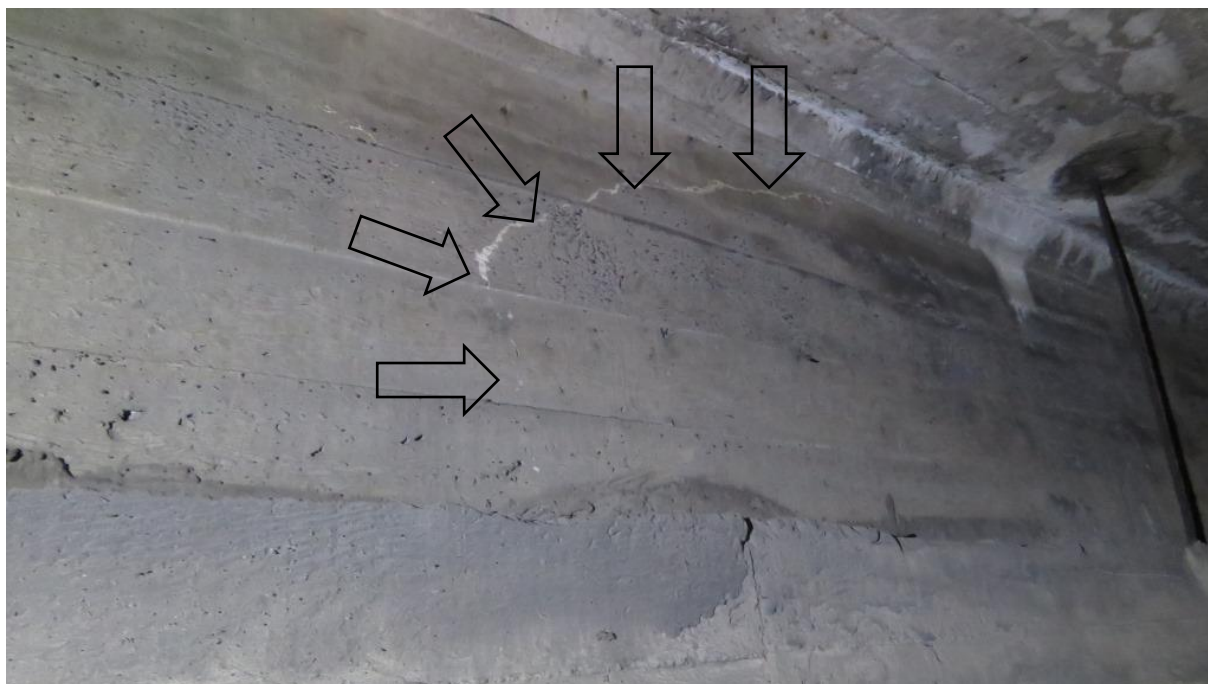

44.14a Scheur met gebogen verloop, lijf van langsligger: doorheen het element heen met kalkafzetting. (dakplaat vertoont ook sporen van kalkafzetting). B/8-9
Foto 3

45.01a Verspreid over het hele oppervlak kalkafzetting (droog), vooral ter hoogte van de wapeningsstaven waaraan de voorspankabels hangen. A-E/1-16
Foto 3



44.33 Horizontale scheur, in schuin vlak tussen langsligger en doorlopend in de einddwarsdrager, aansluitend aan de voorspankabel. D/16 kant E
Foto 4



- 56.01a De mortelomhulling op delen van de voorspankabels scheurt en brokkelt af. Bij het sonderen klinkt de mortel overwegend hol en bij het wegbreken is er nauwelijks hechting aan de spankabels. In de mortelomhulling is sporadisch papier teruggevonden en zijn er zandachtige plekken aanwezig.

A-E/1-16
Foto 5



- 56.02 Afgebrokkelde/afscheurende mortelomhulling.
Voorspankabels geroest: 8 spankabels onderbroken.
Metalen koker bij dwarsdrager (weg)geroest.

B/1-2 kant C
Foto 6



56.14a Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling
weggebroken: lengte 4,50m, volledige zijkant en hoek onderaan.
Voorspankabels geroest. 4 losse spandraden onderaan.

A/5-6 kant B
Foto 7



56.14a Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling
weggebroken: lengte 4,50m, volledige zijkant en hoek onderaan.
Voorspankabels geroest. 4 losse spandraden onderaan.

A/5-6 kant B
Foto 8



- 56.15 Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling weggebroken: lengte 4,50m, volledige zijkant en gedeeltelijk de hoek onderaan.
Voorspankabels geroest. 4 losse spandraden onderaan.

A/6-7 kant B
Foto 9



- 56.15 Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling weggebroken: lengte 4,50m, volledige zijkant en gedeeltelijk de hoek onderaan.
Voorspankabels geroest. 4 losse spandraden onderaan.

A/6-7 kant B
Foto 10



56.16a Over een lengte van +/- 1,00m gescheurd mortelomhulling weggebroken.
Voorspankabels geroest.

A/7-8 kant B
Foto 11



56.16c Onder de mortelomhulling zit er nog een bekistingsplank tegen de dwarsdrager
aan (dit is ook bij ligger A kant B, de andere liggers niet).

B/7-8 kant A
Foto 12



- 56.16m Gescheurde en afgebroken mortelomhulling weggebroken, vooral bovenkant:
+/- tot de helft van de ligger vanaf dwarsdrager 10.
Zandachtige delen in de mortel (komt op meerder plaatsen voor).
Voorspankabels geroest.

C/9-10
kant B
Foto 13



- 56.16m Gescheurde en afgebroken mortelomhulling weggebroken, vooral bovenkant:
+/- tot de helft van de ligger vanaf dwarsdrager 10.
Zandachtige delen in de mortel (komt op meerder plaatsen voor).
Voorspankabels geroest.

C/9-10
kant B
Foto 14



56.16r Aftekenen van bijgewerkte mortelomhulling. Gesondeerd: enkel oppervlakkig afscheuren. Er is een aanduiding dat de omhulling ooit is bijgewerkt/hersteld.

A/10-11
kant B
Foto 15



56.16t Gescheurde en afgebroken mortelomhulling weggebroken, onderaan over de gehele lengte 4,50m; zijkant over een lengte van 1,50m. Papier in mortelomhulling gevonden. Voorspankabels geroest.

C/10-11
kant B
Foto 16



- 56.16t Gescheurde en afgebroken mortelomhulling weggebroken, onderaan over de gehele lengte 4,50m; zijkant over een lengte van 1,50m. Papier in mortelomhulling gevonden. Voorspankabels geroest.

C/10-11
kant B
Foto 17



- 56.16u Spandraad zit doorheen het oppervlak van de mortelomhulling. Gescheurde en afgebroken mortelomhulling (hersteld deel) weggebroken, vooral onderaan en vooraan over een lengte van 1,20m. Voorspankabels geroest.

D/10-11
kant C
Foto 18



- 56.17 Gescheurde en afgebroken mortelomhulling weggebroken, vooral bovenaan en vooraan: over een lengte van 3,50m.
Hier is tegen dwarsdrager 12 niet alle beton kunnen verwijderd worden omdat dit niet bereikbaar is (gedeelte achter hoge veiligheidsstootband).
Voorspankabels geroest. 1 losse spandraad bovenaan.

C/11-12
kant B
Foto 19



- 56.18a Langse scheurvorming over de gehele mortelomhulling: lengte 4,50m.

C/12-13
kant B
Foto 20



56.23 Afgebrokkelde/weggebroken/afscheuren mortelomhulling.
Voorspankabels geroest. Metalen koker bij dwarsdrager geroest.

E/16 kant D
Foto 21



63.04 Afgebrokkeld beton, wapening geroest, onderaan sokkel.

D/1 kant 2
Foto 22



82.04.1 Schuine scheur: lengte 0,60m scheurbreedte 1,0mm.

A/1-2
Foto 23



82.04.2 Houtgewas groeit tussen de dekstenen onderling.

A/4-5
Foto 24



82.05 Schuine scheur: lengte 0,80m scheurbreedte 10,0mm.

A/14-15
Foto 25



82.07 Langse scheur, binnenkant: lengte 1,80 scheurbreedte 10.0mm

E/12-13
Foto 26



- 56.02 Afgebrokkelde/afscheurende mortelomhulling: 4,50 x 0,20 x 0,10m.
Gedeelte aan de kant van dwarsdrager 2 is weggebroken: lengte 1,50m
Voorspankabels geroest: 8 spankabels onderbroken.
Metalen koker bij dwarsdrager (weg)geroest, vocht- en kalkafzetting.

B/1-2 kant C
Foto 27



- 56.04a Schuine scheuren in mortelomhulling, 5 stuks schuin omhoog lopend van
as 2 richting as 1

C/1-2 kant D
Foto 28



- 56.08 Gescheurde en afgebroken mortelomhulling weggebroken: lengte 4,00m vanaf dwarsdrager 2 naar dwarsdrager 3, zijkant en hoek onderaan. Voorspankabels geroest en de onderste 4 kabels kunnen met de hand een paar cm naar beneden getrokken worden. A/2-3 kant B **Foto 29**



- 56.08 Gescheurde en afgebroken mortelomhulling weggebroken: lengte 4,00m vanaf dwarsdrager 2 naar dwarsdrager 3, zijkant en hoek onderaan. Voorspankabels geroest en de onderste 4 kabels kunnen met de hand een paar cm naar beneden getrokken worden. A/2-3 kant B **Foto 30**



56.08a Afgebrokkelde mortelomhulling aan zijkant: 4,00 x 0,10 x 0,05m.
Hoek onderaan vertoont op regelmatige afstand verticale scheuren. Deze
mortelomhulling zat nog wel vast. Voorspankabels geroest.

B/2-3 kant C
Foto 31



56.09 Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling
weggebroken: lengte 4,50m, hoek onderaan. Over een lengte van 1.00m
vanaf dwarsdrager 3 ook zijkant en hoek bovenaan weggebroken.
Voorspankabels geroest.

C/2-3 kant D
Foto 32



- 56.09 Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling weggebroken: lengte 4,50m, hoek onderaan. Over een lengte van 1.00m vanaf dwarsdrager 3 ook zijkant en hoek bovenaan weggebroken. Voorspankabels geroest.

C/2-3 kant D
Foto 33



- 56.09a Afgebrokkelde mortelvulling: 0,20 x 0,05 x 0,02m. Voorspankabels geroest. Te weinig betondekking.

D/2-3 kant C
Foto 34



56.10 Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling weggebroken: lengte 4,50m, hoek bovenaan. Voorspankabels geroest.

E/2-3 kant D
Foto 35



56.11 Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling weggebroken: lengte 4,50m, hoek onderaan. Aan de kant van dwarsdrager 4 ook zijkant weggebroken: lengte 1,50m. Voorspankabels geroest.

A/3-4 kant B
Foto 36



- 56.11 Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling weggebroken: lengte 4,50m, hoek onderaan. Aan de kant van dwarsdrager 4 ook zijkant weggebroken: lengte 1,50m. Voorspankabels geroest.

A/3-4 kant B
Foto 37



- 56.11a Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling weggebroken: lengte 4,50m, zijkant en hoek onderaan. Voorspankabels geroest.

C/3-4 kant D
Foto 38



56.11a Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling weggebroken: lengte 4,50m, zijkant en hoek onderaan. Voorspankabels geroest.

C/3-4 kant D
Foto 39



56.13 Afgebrokkelde/afscheurende mortelomhulling, onderaan: 4,50 x 0,20 x 0,10m. Voorspankabels geroest: 2 spankabels los. Metalen koker bij dwarsdrager geroest.

A/4-5 kant B
Foto 40



56.18 Afgebrokkelde mortelomhulling: 0,50 x 0,10 x 0,05m.
Er is een aanduiding dat de omhulling ooit is bijgewerkt/hersteld.
Voorspankabels geroest.

A/12-13
kant B
Foto 41



56.18a Langse scheurvorming over de gehele mortelomhulling: lengte 4,50m.

C/12-13
kant B
Foto 42



56.18a1 Langse scheurvorming in mortelomhulling: lengte 0,80m.

B/12-13
kant C
Foto 43




56.18c Over de gehele lengte gescheurd en afgebroken mortelomhulling
weggebroken: lengte 4,50m, zijkant en hoek bovenaan.

C/13-14
kant B
Foto 44



56.18d Loshangende mortelomhulling weggebroken: 0,40 x 0.02 x 0.01m.
Blootliggende voorspankabel geroest.

D/14-15
kant C
Foto 45

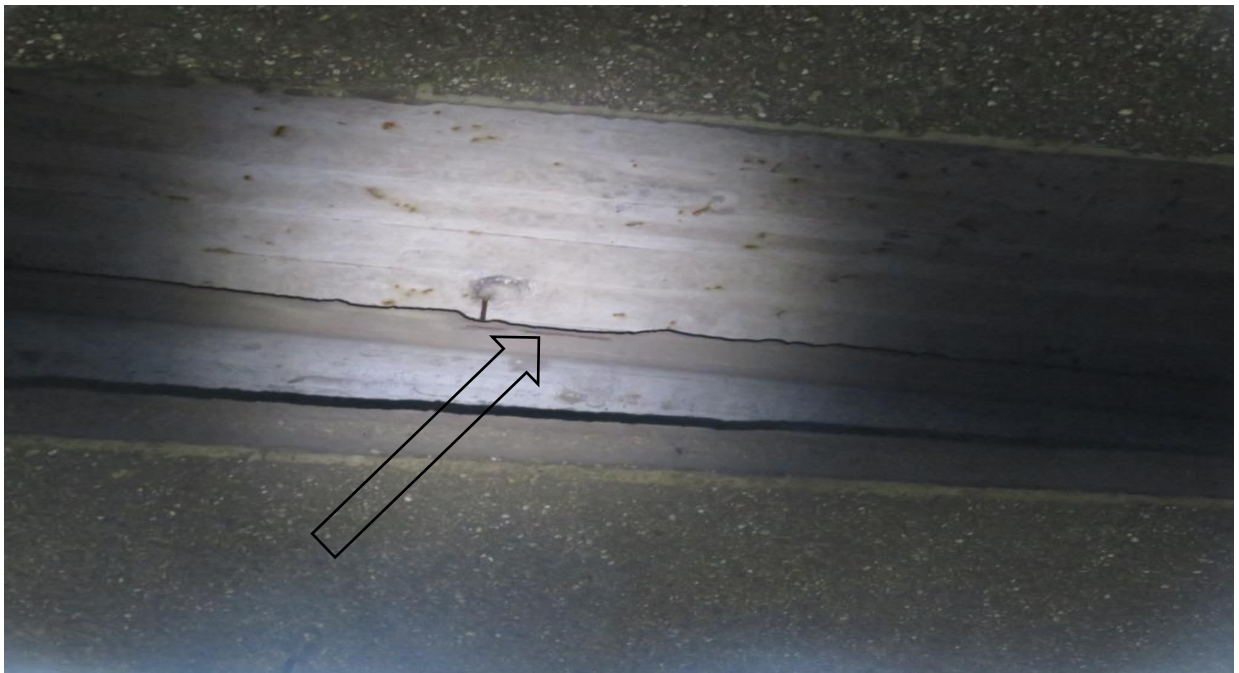

56.18e Blootliggende geroeste voorspankabel: lengte 0,30m. Te weinig
betondekking.

E/14-15
Kant D
Foto 46



- 56.01a De mortelomhulling op delen van de voorspankabels scheurt en brokkelt af. Bij de controle (26/12/2019) van de delen boven de rijweg zijn de losse delen weggebroken (gescheurde maar vaste delen zijn niet weggebroken). Bij het sonderen klinkt de mortel overwegend hol en bij het wegbreken is er nauwelijks hechting aan de spankabels. In de mortelomhulling is sporadisch papier teruggevonden en zijn er zandachtige plekken aanwezig.
De mortelomhulling is poreus.

A-E/1-16

Foto 47